



### Halcyon OPV takaisinkutsu

Halcyon wingeissä ja muissa täytettävissä varusteissa oleva ylipaineventtiili (OPV, over pressure valve) saattaa olla viallinen. Ylipaineventtiilin jousi voi hapettua ja rikkoontua, jonka seurauksena on ylipaineventtiilin vuotaminen.

Takaisinkutsu koskee Halcyon Eclipse, Evolve, Explorer, Pioneer ja CCR35 wingejä, sekä muita täytettäviä ylipaineventtiilillä varustettuja tuotteita (poijuja ja nostosäkkejä) jotka ovat valmistettu tammikuun 2006 ja syyskuun 2008 välisenä aikana.


Wingin ylipaineventtiilin jousi on syytä tarkistaa jos wingin sarjanumero alkaa jollakin tässä luetellulla luvulla:  
**16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96, A6, B6, C6, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, A7, B7, C7, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88**

Poijuissa ja nostosäkeissä ei ole sarjanumeroa, joten tällaisten 2006, 2007 tai 2008 ostettujen ylipaineventtiilillä varustettujen Halcyon tuotteiden ylipaineventtiilin jousi tulisi tarkistaa.



Sarjanumeron sijainti:  
Explorer, Evolve,  
CCR35

Sarjanumeron sijainti: Eclipse

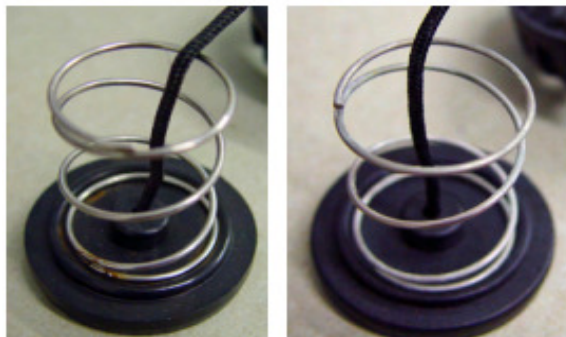

Kunnossa oleva jousi näyttää tältä. Pienet värjäytymät ovat yleisiä. Jousen tulisi olla vahva ja vaikuttaa 'normaaliilta' puhdistuksen jälkeen.



**Viallinen jousi** näyttää tältä. Ylipaineventtiilissä on havaittavissa paljolti ruostetta. Jousessa voi havaita kulumia ja vaurioita rapsutettaessa ruostetta pois.

Halcyonin nettisivuilta löytyy video joka opastaa kuinka jousen voi tarkistaa, ja tarvittaessa vaihtaa uuteen:  
[www.halcyon.net/opv-recall](http://www.halcyon.net/opv-recall)

**Jos meiltä ostamassasi Halcyon tuotteessa on viallinen ylipaineventtiilin jousi niin toimitamme sinulle uuden jousen, tai vaihdamme jousen jos tulet käymään. Ota meihin yhteyttä myös jos kaipaat apua jousen tarkastamisessa.**