

Huoltoonkutsu, SI TECH puvuntäyttöletku


Elokuu 2006 - helmikuu 2009 välillä valmistettujen SI TECH täyttöletkujen virtauksen rajoitin tulee poistaa. Kyseisenä aikana valmistettujen letkujen virtauksen rajoitin saattaa irrota paikoiltaan ja mahdollisesti aiheuttaa ongelmia ilman virtauksessa.

(Vanhemmissa letkuissa on integroitu virtauksenrajoitin, eli ei tällaista erillistä näkyvää muoviosaa suuaukossa. Nämä letkut eivät kuulu huoltoonkutsun piiriin.)

* Tarkista onko letkusi valmistettu elokuu 2006 - helmikuu 2009 välisenä aikana (kts. valmistusnumeron tulkinta alla).

* Jos kyllä, tarkista onko virtauksenrajoitin paikallaan (musta tai sininen muovirinkula letkun alentajan päässä).

Jos letkusi kuuluu huoltoonkutsun piiriin eikä siinä näy virtauksenrajoitinta, on olemassa riski että tuo muovirinkula on päässyt alentajan sisään.

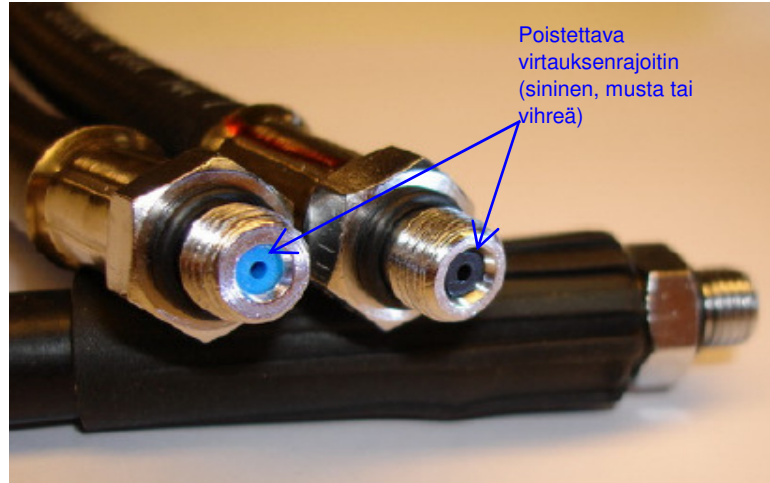

(kierre 3/8")



Valmistusnumeron tulkinta:

1. merkki = vuosi, v = 2006 ... Z = 2009
2. merkki = kuukausi (A-L), A = tammikuu jne.
3. merkki valmistuserän numero

Poista virtauksen rajoitin

- ruuvaa pieni ruuvi virtauksen rajoittimeen ja vedä ruuvi pihdeillä ulos jolloin virtauksen rajoitin tulee mukana, tai
- me voimme myös poistaa tuon osan jos tulet käymään tai toimitat letkun meille.

